

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250



Utilisez ce manuel si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions.

Remarque : l'image ci-dessus correspond au produit commercialisé dans la région de l'Amérique du Nord. Le produit réel peut varier selon la région.

Préparation

Emplacement des pièces et des commandes

[Appareil principal et télécommande](#)

[Affichages à l'écran](#)

[Réglages initiaux](#)

Préparation d'un périphérique BLUETOOTH

[Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)

[Pairage et connexion d'un périphérique BLUETOOTH](#)

[Connexion à un périphérique BLUETOOTH appareillé](#)

[Utilisation d'une caméra de recul](#)

Réception radio

Utilisation de la radio

[Utilisation de la radio](#)

[Syntonisation](#)

[Utilisation des fonctions optionnelles de la radio](#)

Utilisation de la radio SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[Utilisation de la radio SiriusXM](#)

[Syntonisation des canaux pour SiriusXM](#)

[Syntonisation du canal souhaité par saisie directe de son numéro](#)

[Syntonisation du canal à partir de la liste des canaux ou de la liste des catégories](#)

[Configuration du contrôle parental](#)

[Utilisation des fonctions de SXM en option](#)

Utilisation de la radio DAB/DAB+ (XAV-AX3250(EUR))

[Utilisation de la radio DAB/DAB+](#)

[Recherche d'une station par son groupe](#)

[Recherche d'une station par son nom](#)

[Utilisation des fonctions de DAB en option](#)

Lecture

[Écoute d'un périphérique USB](#)

[Écoute d'un périphérique BLUETOOTH](#)

[Lecture d'un périphérique A/V](#)

Recherche et lecture de plages

[Lecture répétée et aléatoire](#)

[Recherche d'un fichier à partir de l'écran de liste](#)

[Autres réglages disponibles pendant la lecture](#)

Appel en mains libres

[Préparation d'un téléphone mobile](#)

[Réception d'un appel](#)

[Émission d'un appel](#)

Opérations disponibles pendant un appel

Fonctions utiles

[Apple CarPlay](#)

[Android Auto™](#)

[WebLink™](#)

Utilisation de la commande gestuelle

Réglages

[Réglages de base](#)

[Réglages généraux \(Général\)](#)

[Réglages du son \(Son\)](#)

[Réglages visuels \(Visuel\)](#)

[BLUETOOTH Réglages \(Bluetooth\)](#)

Informations complémentaires

[Annulation du mode Démonstration](#)

[Mise à jour du firmware](#)

[Précautions](#)

[Formats pris en charge pour la lecture USB](#)

[À propos de l'iPhone](#)

[Remarque sur la licence](#)

[Maintenance](#)

[Caractéristiques techniques](#)

[Droits d'auteur](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

Généralités

[Aucun bip n'est émis.](#)

[Le fusible a sauté. / L'appareil fait du bruit lorsque la position de la clé de contact est modifiée.](#)

[L'affichage disparaît du moniteur ou il n'apparaît pas.](#)

Des éléments de menu ne peuvent pas être sélectionnés.

Les fonctions USB ne fonctionnent pas correctement.

L'appareil ne fonctionne pas.

Le réglage automatique de l'horloge n'est pas correct.

Écran tactile

L'écran tactile ne réagit pas alors que vous appuyez correctement.

Le fonctionnement multitouches n'est pas reconnu.

Réception radio

La réception radio est médiocre. / Des bruits statiques sont produits.

Les stations ne peuvent pas être reçues. (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR)).

RDS

PTY affiche [PTY introuvable.]

Seek commence après quelques secondes d'écoute. (XAV-AX3250(EUR))

Il n'y a aucun message de radioguidage. (XAV-AX3250(EUR))

Radio DAB/DAB+ (XAV-AX3250(EUR))

Réception impossible des stations.

Aucun message de radioguidage.

Image

Absence d'image ou présence de parasites sur l'image.

L'image n'occupe pas la totalité de l'écran.

Son

Absence de son, le son saute ou le son grésille.

Le son s'accompagne de parasites.

Lecture USB

Impossible de lire des éléments.

La lecture sur un périphérique USB exige un délai de démarrage plus long.

Impossible de lire des fichiers audio.

La lecture du smartphone connecté au port USB est impossible.

BLUETOOTH

L'autre périphérique BLUETOOTH ne détecte pas cet appareil.

- [Impossible d'établir la connexion.](#)
- [Le nom du périphérique détecté ne s'affiche pas.](#)
- [Absence de sonnerie.](#)
- [Le volume de la voix de l'utilisateur est faible.](#)
- [L'interlocuteur trouve le volume trop faible ou trop élevé.](#)
- [Les conversations téléphoniques s'accompagnent d'écho ou de parasites.](#)
- [La qualité sonore du téléphone est mauvaise.](#)
- [Le volume du périphérique BLUETOOTH connecté est faible ou élevé.](#)
- [Le son s'interrompt en cours de streaming audio ou la connexion BLUETOOTH échoue.](#)
- [Impossible de commander le périphérique BLUETOOTH connecté en cours de streaming audio.](#)
- [Certaines fonctions ne sont pas activées.](#)
- [Réponse involontaire à un appel.](#)
- [Échec du pairage dans le délai imparti.](#)
- [Pairage impossible.](#)
- [La fonction BLUETOOTH est inopérante.](#)
- [Les haut-parleurs du véhicule ne reproduisent aucun son pendant un appel mains libres.](#)

Lecture A/V

- └ [Impossible de lire le périphérique A/V connecté.](#)
- Syntoniseur SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))
- └ [Un canal dont le contenu est réservé aux adultes n'est pas bloqué même si le réglage du contrôle parental a été effectué.](#)

Apple CarPlay

- └ [L'icône Apple CarPlay n'apparaît pas sur l'écran HOME.](#)

Android Auto

- └ [L'icône Android Auto n'apparaît pas sur l'écran HOME.](#)

WebLink™

- └ [WebLink™ ne peut pas être utilisé.](#)
- └ [Absence de son. / Le son est faible.](#)

Messages

- └ [Général](#)

[BLUETOOTH](#)

[Syntoniseur SiriusXM Connect Vehicle Tuner \(XAV-AX3200\(UC\)/XAV-AX3250\(UC\)\)](#)

[WebLink™](#)

[Radio DAB \(XAV-AX3250\(EUR\)\)](#)

Sites Web d'assistance

[Sites Web d'assistance client](#)

[À propos de l'application « Support by Sony »](#)

Pour plus d'informations sur la conformité aux lois sur l'accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page suivante.

Accessibilité en France : conformité partielle


<https://helpguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html>

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Appareil principal et télécommande


Appareil principal

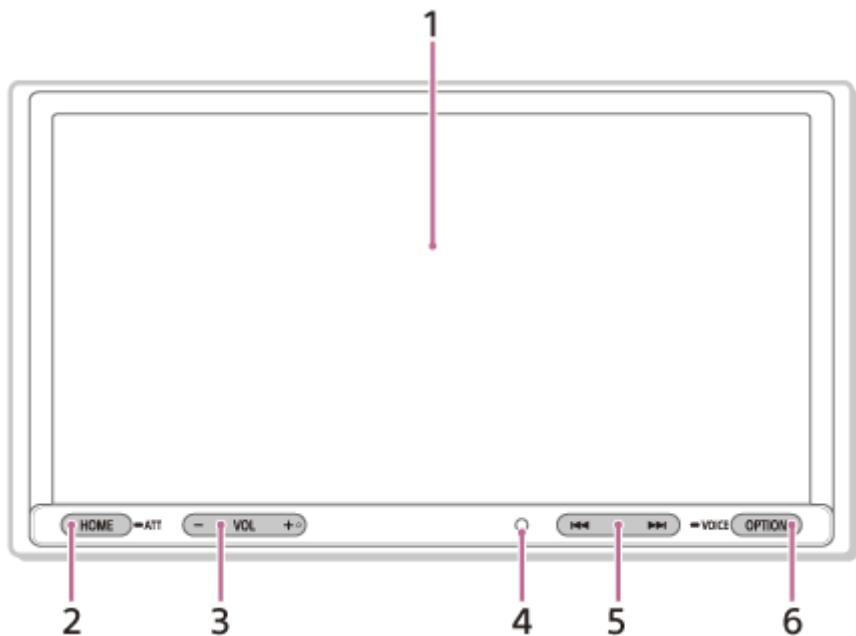

La touche VOL (volume) + possède un point tactile.

Télécommande RM-X170 (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))

La télécommande peut être utilisée pour les commandes audio. Pour accéder aux menus, utilisez l'écran tactile.

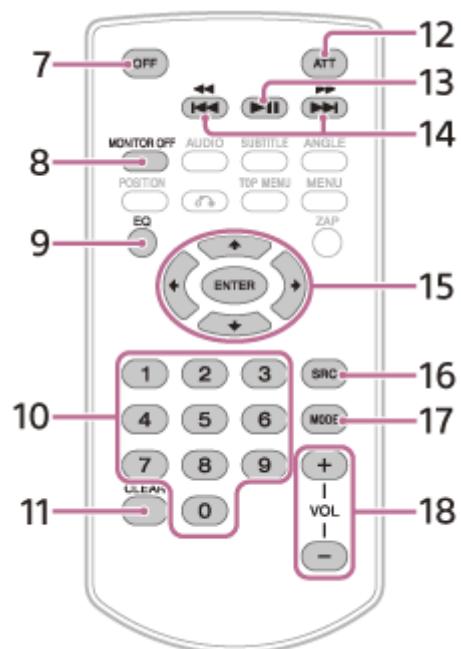

Note

- Les touches blanches représentées dans l'illustration ci-dessus ne sont pas prises en charge.

Retirez le film isolant avant de l'utiliser.



1. Affichage/écran tactile

2. HOME

Permet d'ouvrir l'écran HOME.

ATT (atténuation)

Maintenez enfoncé pendant 1 seconde pour atténuer le son.

Pour annuler, maintenez enfoncé à nouveau ou appuyez sur VOL +.

3. VOL (volume) +/-

4. Récepteur de la télécommande

5. / (précédent/suivant)

Fonctionne différemment selon la source sélectionnée :

[Radio] : permet de sélectionner une station présélectionnée.

[SXM] (SiriusXM) : permet de sélectionner un canal présélectionné. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[DAB+] : permet de sélectionner une station présélectionnée. (XAV-AX3250(EUR))

[USB] : permet de passer au fichier précédent/suivant.

[Bluetooth] : permet de passer au fichier précédent/suivant.

Lorsque ces touches sont maintenues enfoncées :

[Radio] : permet de syntoniser une station automatiquement (SEEK+/SEEK-).

[DAB+] : permet de sélectionner une station (lorsque [Seek Par] est réglé sur [A-Z])/de rechercher une station (lorsque [Seek Par] est réglé sur [Station Gp]). (XAV-AX3250(EUR))

[USB] : permet d'effectuer un retour ou une avance rapide.

[Bluetooth] : permet d'effectuer un retour ou une avance rapide.

6. OPTION

Permet d'ouvrir l'écran OPTION.

VOICE

Maintenez enfoncé pour activer la fonction de commande vocale pour Apple CarPlay et Android Auto.

7. OFF

Permet de désactiver la source.

8. MONITOR OFF

Permet de mettre le moniteur hors tension.

Appuyez à nouveau pour le mettre sous tension.

9. EQ (égalisation)

Permet de sélectionner une courbe d'égalisation.

10. Touches numériques (0 à 9)

11. CLEAR

12. ATT (atténuer)

Atténue le son. Appuyez à nouveau pour annuler l'atténuation.

13. (lecture/pause)

14. / (précédent/suivant)

/ (retour rapide/avance rapide)

Fonctionne différemment selon la source sélectionnée :

[Radio] : permet de sélectionner une station présélectionnée.

[SXM] (SiriusXM) : permet de sélectionner un canal présélectionné. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[DAB+] : permet de sélectionner une station présélectionnée. (XAV-AX3250(EUR))

[USB] : permet de passer au fichier précédent/suivant.

[Bluetooth] : permet de passer au fichier précédent/suivant.

Lorsque ces touches sont maintenues enfoncées :

[Radio] : permet de syntoniser une station automatiquement (SEEK+/SEEK-).

[DAB+] : permet de sélectionner une station (lorsque [Seek Par] est réglé sur [A-Z])/de rechercher une station

(lorsque [Seek Par] est réglé sur [Station Gp]). (XAV-AX3250(EUR))

[USB] : permet d'effectuer un retour ou une avance rapide.

[Bluetooth] : permet d'effectuer un retour ou une avance rapide.

15. / / / (gauche/haut/bas/droite)

Fonctionne différemment selon la source sélectionnée.

[Radio] : permet de sélectionner une station présélectionnée ou de syntoniser une station automatiquement.

[SXM] (SiriusXM) : permet de sélectionner un canal présélectionné ou de passer au canal précédent/suivant. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[USB] : permet de sélectionner un dossier ou de passer au fichier précédent/suivant.

ENTER

Permet de valider l'élément sélectionné.

16. SRC (source)

Permet de changer de source. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, une source sélectionnable est affichée dans une fenêtre contextuelle sur l'affichage en cours.

17. MODE

Permet de sélectionner la gamme d'ondes.

18. VOL (volume) +/-


Rubrique associée

- [Affichages à l'écran](#)


Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Affichages à l'écran


Écran de lecture :

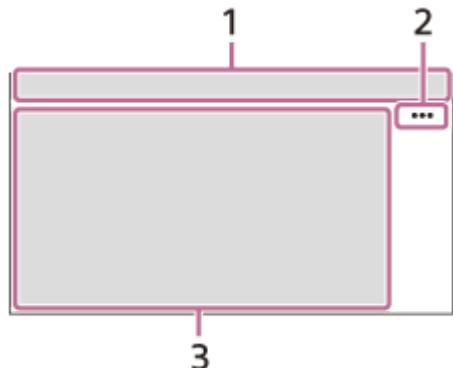

Écran HOME :

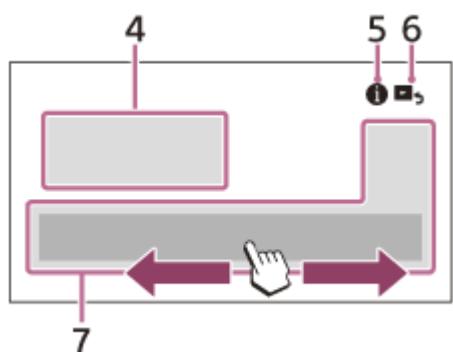

Écran OPTION :

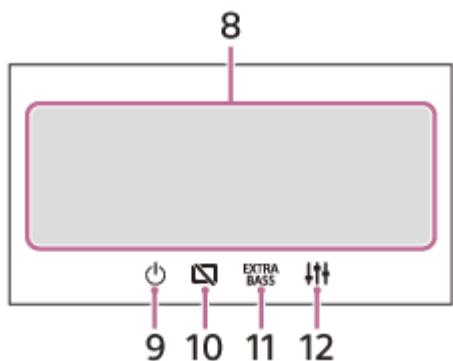

1. Indication d'état

Icône sur l'affichage	Détail
(atténuation)	S'allume lorsque le son est atténué.
(Fréquences alternatives)	S'allume lorsque AF (Fréquences alternatives) est disponible. (XAV-AX3250(EUR))

Icône sur l'affichage	Détail
(Message de radioguidage)	S'allume lorsque les informations sur le trafic (TA : Message de radioguidage) sont disponibles. (XAV-AX3250(EUR))
(message DAB)	S'allume lorsqu'un message DAB est disponible. (XAV-AX3250(EUR))
(DAB)	Indique le niveau d'intensité du signal de la radio DAB. (XAV-AX3250(EUR))
(SiriusXM)	Indique le niveau d'intensité du signal du SiriusXM Connect Vehicle Tuner connecté. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))
(BLUETOOTH)	S'allume lorsque le signal BLUETOOTH est activé. Clignote lorsque la connexion est en cours.
(audio)	S'allume lorsque l'appareil audio est lisible en activant le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
(téléphone mobile)	S'allume lorsqu'il est possible d'appeler en mains libres en activant le profil HFP (Handsfree Profile).
(antenne)	Indique le niveau d'intensité du signal du téléphone mobile connecté.
(batterie)	Indique l'état de la charge restante de la batterie du téléphone mobile connecté.

2. *** (option de source)

Permet d'ouvrir le menu des options de source. Les éléments disponibles varient selon la source.

3. Zone propre à l'application

Permet d'afficher les commandes/indications de lecture ou l'état de l'appareil. Les éléments affichés varient selon la source.

4. Horloge

Permet d'afficher la date et l'heure réglées dans Date/Heure.

5. (instruction relative à la connexion du smartphone) (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))

Affiche l'instruction indiquant comment connecter Apple CarPlay, Android Auto ou WebLink™.

6. (retour à l'écran de lecture)

Permet de basculer entre l'écran HOME et l'écran de lecture.

7. Touches de sélection des sources et des réglages

Permettent de changer de source ou d'effectuer divers réglages.

Appuyez légèrement pour sélectionner l'icône des réglages et les autres icônes.

Touchez l'icône correspondant à la source que vous souhaitez sélectionner.

XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC) :

Icône sur l'affichage	Nom
	Android Auto
	Apple CarPlay

Icône sur l'affichage	Nom
	Radio
	SXM
	Bluetooth
	USB
	WebLink
	Cam. recul
	A/V IN
	Téléphone
	Réglages

XAV-AX3250(EUR) :

Icône sur l'affichage	Nom
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Radio
	DAB+
	Bluetooth
	Téléphone
	USB
	WebLink
	A/V IN
	Cam. recul
	Réglages

XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN) :

Icône sur l'affichage	Nom
	Android Auto*
	Apple CarPlay*
	Radio
	Bluetooth
	Téléphone

Icône sur l'affichage	Nom
	USB
	WebLink*
	A/V IN
	Cam. recul
	Réglages

* Peut ne pas être disponible dans votre pays ou région.

8. Touches de sélection du son

Permettent de modifier le son.

9. (veille)

Permet de mettre l'appareil en mode veille (le chargement USB reste disponible). Pour le réactiver, appuyer sur n'importe quelle touche.

10. (moniteur désactivé)

Permet de mettre le moniteur hors tension. Quand le moniteur est hors tension, appuyez n'importe où sur l'affichage pour le rallumer.

11. (EXTRA BASS)

Permet de modifier le réglage EXTRA BASS.

12. (EQ10/Caiss. bas.)

Permet de modifier le réglage EQ10/Caiss. bas.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)
- [Réglages du son \(Son\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Réglages initiaux

Vous devez effectuer les réglages initiaux de l'appareil avant sa mise en service initiale ou après avoir remplacé la batterie du véhicule ou modifié les connexions.

Si l'écran des réglages initiaux n'apparaît pas lorsque vous mettez l'appareil sous tension, exécutez la réinitialisation d'usine pour initialiser l'appareil.

- 1 Appuyez sur [Langue], puis réglez la langue d'affichage.**
- 2 Appuyez sur [Démo] à plusieurs reprises pour sélectionner [DÉSACTIVÉ] et désactiver le mode de démonstration.**
- 3 Appuyez sur [Régler Date/Heure], puis réglez la date et l'heure.**
XAV-AX3250(EUR) : passez à l'étape 5.
- 4 Après avoir réglé la date et l'heure, appuyez sur [OK].**
XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN) : continuez à l'étape 5.
XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC) : passez à l'étape 6.
- 5 Appuyez sur [Étapes syntonisation], puis réglez le pas de syntonisation FM/AM. (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))**
- 6 Pour revenir à l'affichage précédent, appuyez sur ↺ (retour), puis sur [OK].**
La mise en garde de démarrage s'affiche.
- 7 Lisez entièrement la mise en garde de démarrage, puis, si vous acceptez toutes les conditions, appuyez sur [Fermer].**
Le réglage est terminé.

Ce réglage peut être configuré plus précisément dans le menu de réglages.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)
- [Réglages du son \(Son\)](#)
- [Réglages visuels \(Visuel\)](#)
- [BLUETOOTH Réglages \(Bluetooth\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Préparation d'un périphérique Bluetooth®

Vous pouvez profiter de la musique ou passer des appels en mains libres en fonction de l'appareil compatible BLUETOOTH. Il peut s'agir d'un smartphone, d'un téléphone mobile ou d'un appareil audio (ci-après appelé « périphérique BLUETOOTH », sauf indication contraire). Pour de plus amples détails sur la connexion, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique. Avant de connecter le périphérique, diminuez le volume de cet appareil pour éviter qu'il soit trop élevé.

Rubrique associée


- [Pairage et connexion d'un périphérique BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH appairé](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Pairage et connexion d'un périphérique BLUETOOTH

La première fois que vous connectez l'appareil à un périphérique BLUETOOTH, il est nécessaire qu'ils se reconnaissent mutuellement (c'est ce que l'on appelle le « pairage »). Le pairage permet à l'appareil et à d'autres périphériques de se reconnaître mutuellement.

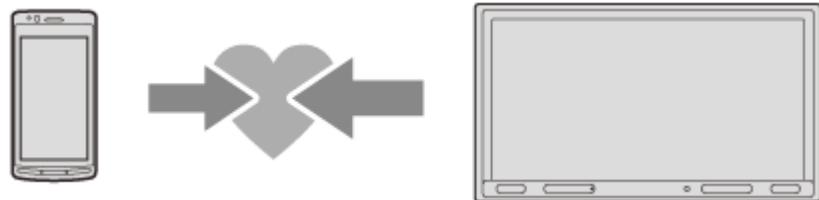

- 1 Placez le périphérique BLUETOOTH à moins de 1 m (3 pi) de cet appareil.**
- 2 Appuyez sur HOME, puis sur [Réglages].**
- 3 Appuyez sur [Bluetooth].**
- 4 Appuyez sur [Connexion Bluetooth], puis sur [ACTIVÉ].**
Le signal BLUETOOTH est activé et (BLUETOOTH) s'allume dans la barre d'état de l'appareil.
- 5 Appuyez sur [Pairage].**
 (BLUETOOTH) clignote lorsque l'appareil est en mode de veille de pairage.
- 6 Procédez au pairage sur le périphérique BLUETOOTH afin qu'il détecte cet appareil.**
- 7 Sélectionnez le nom de votre modèle indiqué sur l'affichage du périphérique BLUETOOTH.**
Si le nom de votre modèle n'apparaît pas, recommencez la procédure à partir de l'étape 5.
Si l'écran de confirmation apparaît, utilisez le périphérique BLUETOOTH pour approuver la connexion, puis appuyez sur [OK] sur l'appareil et/ou le périphérique BLUETOOTH.
- 8 Si la saisie d'une clé d'authentification* est requise sur le périphérique BLUETOOTH, saisissez [0000].**
Une fois le pairage effectué, (BLUETOOTH) reste allumé.
* Selon le périphérique BLUETOOTH utilisé, la clé d'authentification peut être appelée « code d'authentification », « code PIN », « mot de passe », etc.
- 9 Sélectionnez cet appareil sur le périphérique BLUETOOTH pour établir la connexion BLUETOOTH.**
 (téléphone mobile) ou (audio) s'allume une fois la connexion établie.

Note

- L'appareil ne peut être connecté qu'avec un seul périphérique BLUETOOTH à la fois.

- Pour déconnecter le BLUETOOTH, désactivez la connexion sur l'appareil ou le périphérique BLUETOOTH.
- Le pairage BLUETOOTH n'est pas possible pendant que Apple CarPlay ou Android Auto fonctionne.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Connexion à un périphérique BLUETOOTH appairé

Pour utiliser un périphérique appairé, vous devez le connecter à cet appareil. Certains périphériques appairés se connectent automatiquement.



- 1** Appuyez sur HOME, puis sur [Réglages].
- 2** Appuyez sur [Bluetooth].
- 3** Appuyez sur [Connexion Bluetooth], puis sur [ACTIVÉ].
Assurez-vous que (BLUETOOTH) s'allume dans la barre d'état de l'appareil.
- 4** Activez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH.
- 5** Réglez le périphérique BLUETOOTH afin qu'il se connecte à cet appareil.
 (téléphone mobile) ou (audio) s'allume dans la barre d'état.

Pour établir la connexion au dernier périphérique connecté à partir de cet appareil

Quand le contact est mis alors que le signal BLUETOOTH est activé, l'appareil recherche le dernier périphérique BLUETOOTH auquel il a été connecté et établit automatiquement la connexion.

Note

- En cours de diffusion audio BLUETOOTH en streaming, vous ne pouvez pas vous connecter au téléphone mobile à partir de cet appareil. Connectez-vous plutôt à cet appareil à partir du téléphone mobile.


Pour capturer votre voix lors d'un appel en mains libres

Vous devez installer le microphone (fourni).

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Utilisation d'une caméra de recul

- Avant toute utilisation, il est indispensable d'installer la caméra de recul (non fournie).
- L'image d'une caméra de recul connectée à la borne CAMERA IN s'affiche quand :
 - le feu de recul de votre véhicule s'allume (ou le levier de vitesse est en position R (marche arrière)).
 - vous appuyez sur HOME, puis sur [Cam. recul].

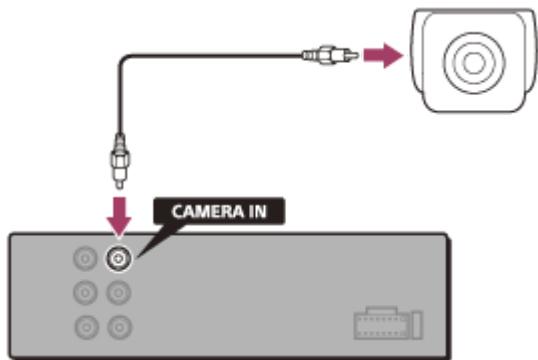


5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Utilisation de la radio

Appuyez sur HOME, puis sur [Radio].

Commandes/indications de réception

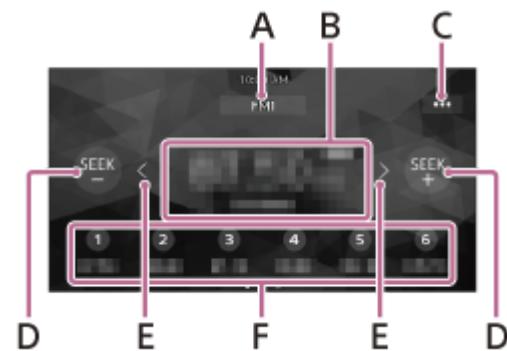

A. Gamme d'ondes actuelle

Permet de changer de gamme d'ondes (FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2).

B. Fréquence actuelle, nom du service de programme*, indication RDS (Radio Data System)*

* Pendant la réception RDS uniquement.

C. ••• (options de la radio)

Permet d'ouvrir le menu des options de la radio.

D. SEEK-/SEEK+

Permet de syntoniser automatiquement.

E. < / > (droite/gauche)

Permet de syntoniser manuellement.

Maintenez enfoncé pour ignorer les fréquences successives.

F. Numéros présélectionnés

Permet de sélectionner une station présélectionnée. Glissez vers la gauche/droite pour afficher les autres stations présélectionnées.

Maintenez enfoncé pour mémoriser la fréquence actuelle dans cette présélection.

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Syntonisation

- 1 Sélectionnez la gamme d'ondes souhaitée (FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2).

- 2 Procédez à la syntonisation.

Pour syntoniser automatiquement

Appuyez sur SEEK-/SEEK+.

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station.

Pour syntoniser manuellement

Maintenez enfoncé </> (gauche/droite) pour localiser approximativement la fréquence, puis appuyez plusieurs fois sur </> (gauche/droite) pour régler la fréquence souhaitée avec précision.

Mémorisation manuelle

Quand vous captez la station que vous souhaitez mémoriser, maintenez enfoncée la touche de présélection souhaitée.

Réception des stations mémorisées

Sélectionnez la gamme d'ondes, puis appuyez sur le numéro de la présélection souhaitée.

Rubrique associée

- [Utilisation de la radio](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Utilisation des fonctions optionnelles de la radio

Les fonctions suivantes sont disponibles en appuyant sur **•••** (option) en haut à droite de l'écran.



[BTM (Mémoire des meilleures réglages)]

Mémorise les stations dans l'ordre des fréquences, sous les touches de présélection. 18 stations peuvent être mémorisées pour la FM et 12 stations pour l'AM en tant que stations présélectionnées.

[AF] (XAV-AX3250(EUR))

Permet de sélectionner [ACTIVÉ] pour resyntoniser en permanence la station afin d'obtenir le signal le plus puissant du réseau.

(Pendant la réception FM uniquement.)

[TA] (XAV-AX3250(EUR))

Permet de sélectionner [ACTIVÉ] pour recevoir les informations sur le trafic ou les programmes consacrés au trafic (TP) si ceux-ci sont disponibles.

(Pendant la réception FM uniquement.)

[Regional] (XAV-AX3250(EUR))

Permet de sélectionner [ACTIVÉ] pour rester sur la station que vous recevez tandis que la fonction AF est activée. Si vous quittez la zone de réception de ce programme régional, sélectionnez [DÉSACTIVÉ]. Cette fonction n'est pas disponible au Royaume-Uni et dans quelques autres zones.

(Pendant la réception FM uniquement.)

[PTY]

Permet de sélectionner un type de programme dans la liste PTY afin de rechercher une station diffusant le type de programme sélectionné.

(Pendant la réception FM uniquement.)

Pour recevoir les messages d'urgence (XAV-AX3250(EUR))

Lorsque la fonction AF ou TA est activée, les messages d'urgence interrompent automatiquement la diffusion en cours de la source sélectionnée.

Rubrique associée

- Utilisation de la radio

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Utilisation de la radio SiriusXM

Appuyez sur HOME, puis sur [SXM].

Pour activer votre abonnement SiriusXM

SiriusXM vous propose un accès unique à toute la musique vous aimez, et bien plus encore. Bénéficiez de plus de 140 canaux parmi les meilleurs dans les catégories musique (sans publicité), sports, infos, débats, comédie et divertissement. Bienvenue dans l'univers de la radio satellite. Vous devez disposer d'un système SiriusXM Connect Vehicle Tuner et d'un abonnement. Pour plus d'informations, consultez le site www.siriusxm.com

Après avoir installé votre SiriusXM Connect Vehicle Tuner et une antenne, appuyez sur HOME, puis sur [SXM]. Vous devriez pouvoir entendre le canal de bande annonce de SiriusXM sur le canal 1. Après avoir vérifié que vous pouvez bien entendre le canal de bande annonce, sélectionnez le canal 0 pour trouver l'identifiant radio de votre radio. Cet identifiant radio figure également à la base du SiriusXM Connect Vehicle Tuner et sur son emballage. Vous aurez besoin de ce numéro pour activer votre abonnement. Notez-le pour pouvoir vous y référer.

Note

- L'identifiant radio SiriusXM ne comporte pas les lettres I, O, S ou F.

Pour afficher l'identifiant radio SiriusXM

- Appuyez sur HOME, puis sur [SXM].
- Appuyez sur **•••** (option), puis sélectionnez [Sélection directe du canal].
- Saisissez [000], puis appuyez sur [OK].

Aux États-Unis, vous pouvez effectuer cette activation en ligne ou en appelant le service d'assistance aux auditeurs de SiriusXM.

- Consultez le site www.siriusxm.com/activatenow
- Appelez le service d'assistance aux auditeurs de SiriusXM au 1-866-635-2349

Pour un abonnement au Canada :

- Consultez le site www.siriusxm.ca/activate
- Appelez le service d'assistance aux clients de SiriusXM au 1-888-539-7474

La procédure d'activation comprend l'envoi par les satellites SiriusXM d'un message d'activation à votre radio. Lorsque votre radio détecte la réception du message d'activation, elle affiche le message suivant : [Abonnement mis à jour. Appuyez sur Entrer pour continuer.]. Une fois votre abonnement souscrit, vous pouvez syntoniser des canaux dans votre plan d'abonnement.


Note

- La procédure d'activation prend généralement 10 à 15 minutes, mais peut durer jusqu'à une heure.
- Votre radio devra être mise sous tension et recevoir le signal SiriusXM pour recevoir le message d'activation.

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Syntonisation des canaux pour SiriusXM

Commandes/indications de réception

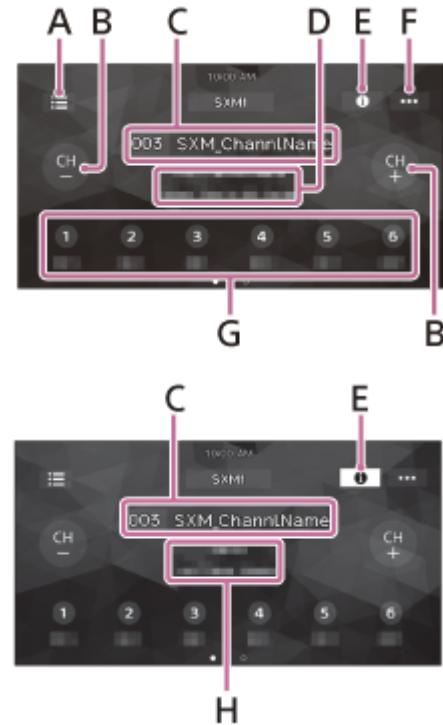

A. (liste)

Permet d'ouvrir la liste des canaux ou la liste des catégories.

B. CH- (canal précédent) /CH+ (canal suivant)

Permet de sélectionner le canal.

C. Numéro du canal, nom du canal

D. Nom de l'artiste, titre de la chanson

E. (informations)

Permet de basculer sur les informations relatives au canal.

F. (option SXM)

Permet d'ouvrir le menu des options de SXM.

G. Numéros présélectionnés

Permet de sélectionner un canal présélectionné. Glissez vers la gauche/droite pour afficher les autres canaux préréglés. Maintenez enfoncé pour mémoriser le canal actuel dans cette présélection.

H. Nom de la catégorie, informations concernant le contenu

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Syntonisation du canal souhaité par saisie directe de son numéro

- 1 Appuyez sur la zone de l'écran de radio SiriusXM contenant le numéro et le nom du canal.



Sinon, appuyez sur la touche ENTER de la télécommande.

- 2 Saisissez le numéro du canal, puis appuyez sur [OK].

Sinon, saisissez ce numéro à l'aide des touches numériques (0 à 9) et appuyez sur la touche ENTER de la télécommande.

Rubrique associée

- [Syntonisation des canaux pour SiriusXM](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Syntonisation du canal à partir de la liste des canaux ou de la liste des catégories

- 1 Appuyez sur  (liste) sur l'écran de radio SiriusXM.



La liste des catégories s'affiche.

- 2 Appuyez sur la catégorie souhaitée.

Pour syntoniser à partir de la liste des canaux, appuyez sur [All Channels].

- 3 Appuyez sur le canal souhaité.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Configuration du contrôle parental

La fonction de contrôle parental vous permet de limiter l'accès aux canaux SiriusXM dont le contenu est réservé aux adultes. Lorsqu'elle est activée, la fonction de contrôle parental requiert que vous entrez une clé d'authentification afin de syntoniser les canaux verrouillés. Vous trouverez ci-après les informations relatives à la configuration de la clé d'authentification et du verrouillage des canaux.

- 1 Appuyez sur **•••** (option) sur l'écran de radio SiriusXM, puis sur [Contrôle parental].



L'affichage de saisie de la clé d'authentification s'affiche.

- 2 Saisissez votre clé d'authentification à 4 chiffres en appuyant sur les touches numériques puis appuyez sur [OK].

L'affichage de confirmation de la clé d'authentification s'affiche.

- 3 Saisissez à nouveau la clé d'authentification à 4 chiffres, puis appuyez sur [OK].

Le contrôle parental est appliqué et les canaux sont verrouillés.

Pour déverrouiller les canaux/ Pour verrouiller à nouveau les canaux

1. Appuyez sur **•••** (option), puis sur [Contrôle parental].
L'affichage de saisie de la clé d'authentification s'affiche.
2. Saisissez votre clé d'authentification à 4 chiffres en appuyant sur les touches numériques puis appuyez sur [OK].

Pour modifier la clé d'authentification

1. Appuyez sur **•••** (option), sur [Modif. code secret], puis saisissez votre clé d'authentification actuelle.
2. Saisissez votre nouveau code secret, puis appuyez sur [OK].
L'affichage de confirmation de la clé d'authentification s'affiche.
3. Saisissez à nouveau votre nouveau code secret, puis appuyez sur [OK].

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Utilisation des fonctions de SXM en option

Les fonctions suivantes sont disponibles en appuyant sur **•••** (option) sur l'écran de radio SiriusXM.



[Sélection directe du canal]

Permet de syntoniser le canal souhaité en saisissant directement son numéro.

[Contrôle parental]

Permet d'activer ou de désactiver le contrôle parental.

[Modif. code secret]

Permet de modifier la clé d'authentification pour la fonction de Contrôle parental.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250


Utilisation de la radio DAB/DAB+

Appuyez sur HOME, puis sur [DAB+].

Astuce

- Réglez [Puissance de l'antenne] sur [ACTIVÉ] (réglage par défaut) ou [DÉSACTIVÉ] selon le type d'antenne DAB utilisée (non fournie).
- Lorsque [DAB+] est sélectionné pour la première fois après avoir effectué la réinitialisation des paramètres d'usine, la syntonisation automatique commence automatiquement. Permet de terminer la synchronisation automatique. (Si elle est interrompue, la synchronisation automatique redémarrera la prochaine fois que vous sélectionnerez [DAB+].) Si aucune station DAB n'est mémorisée par le biais de la synchronisation automatique, procédez à la synchronisation en appuyant sur [Auto Tune] dans (liste).

Commandes/indications de réception

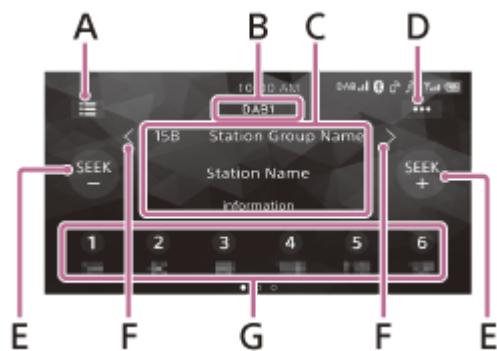

A. (liste)

Permet d'ouvrir la liste des stations.

B. Gamme d'ondes actuelle

Permet de changer de gamme d'ondes (DAB1, DAB2 ou DAB3).

C. Nom du groupe de stations, nom de la station

D. (options DAB)

Permet d'ouvrir le menu des options DAB.

E. SEEK-/SEEK+

Recherche des stations.

F. < / > (gauche/droite)

Recherche des groupes de stations.

(Disponible uniquement lorsque [Seek Par] est réglé sur [Station Gp].)

G. Numéros présélectionnés

Permet de sélectionner une station présélectionnée. Glissez vers la gauche/droite pour afficher les autres stations présélectionnées.

Maintenez enfoncé pour mémoriser la station actuelle dans cette présélection.

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions de DAB en option](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Recherche d'une station par son groupe

Avant de procéder à la recherche, réglez [Seek Par] sur [Station Gp] pour rechercher une station par son groupe.

- 1 Appuyez sur SEEK+/- pour rechercher une station.

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station. Poursuivez la recherche jusqu'à ce que la station souhaitée soit reçue.

Pour rechercher un groupe de stations

Maintenez enfoncé </> (gauche/droite) pour rechercher un groupe de stations et relâchez lorsque le groupe de stations souhaité s'affiche.

Pour mémoriser une station manuellement

Quand vous captez la station que vous souhaitez mémoriser, maintenez enfoncée la touche de présélection souhaitée.

Réception des stations mémorisées

Appuyez sur le numéro présélectionné souhaité.

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions de DAB en option](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Recherche d'une station par son nom

Avant de procéder à la recherche, réglez [Seek Par] sur [A-Z] pour rechercher une station par son nom.

- 1 Appuyez sur :≡ (liste).**

La liste des stations s'affiche.

- 2 Appuyez sur la station souhaitée.**

Pour effectuer la recherche à partir de l'écran de lecture

Appuyez sur SEEK+/- pour basculer sur la station précédente/suivante.

Pour mettre à jour la liste des stations

Appuyez sur :≡ (liste), puis sur [Auto Tune].

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions de DAB en option](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Utilisation des fonctions de DAB en option

Les fonctions suivantes sont disponibles en appuyant sur **•••** (option) sur l'écran de radio DAB/DAB+.



[Seek Par]

Permet de régler le mode de recherche des stations : [A-Z] (Recherche par nom de station), [Station Gp] (Recherche par groupe de stations).

[Announce]

Permet d'activer les messages DAB en interrompant la diffusion en cours de la source sélectionnée : [ACTIVÉ], [DÉSACTIVÉ].

Lorsqu'un message DAB est diffusé, le niveau du volume est réglé sur celui de la fonction TA dans RDS.

[Soft Link]

Permet de rechercher et de syntoniser le même programme ou un programme similaire automatiquement lorsque la réception du programme en cours de diffusion est trop faible : [ACTIVÉ], [DÉSACTIVÉ].

« Hard Link » suit le même programme, et « Soft Link » suit un programme similaire.

Soft Link	DAB/FM
DÉSACTIVÉ	Hard Link uniquement
ACTIVÉ	Hard Link/Soft Link

[Informations]

Permet d'afficher la station actuellement sélectionnée, le nom du groupe, le nom de la station, le type PTY de la station, etc.

[Puissance de l'antenne]

Permet d'alimenter la borne d'entrée de l'antenne DAB : [ACTIVÉ], [DÉSACTIVÉ].

Rubrique associée

● Utilisation des fonctions optionnelles de la radio

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Écoute d'un périphérique USB

Les périphériques USB de type MSC (Mass Storage Class)* compatibles avec la norme USB peuvent être utilisés.

* par exemple, un lecteur flash USB, un lecteur multimédia numérique

Note

- Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez le site d'assistance.
- Vérifiez quels sont les formats de fichiers pris en charge pour la lecture d'un périphérique USB.

1 Baissez le volume sur l'appareil.

2 Connectez le périphérique USB au port USB.

3 Appuyez sur HOME, puis sur [USB].

La lecture commence.

Pour retirer le périphérique USB

Mettez l'appareil hors tension ou tournez le démarreur sur la position d'arrêt ACC, puis retirez le périphérique USB.

Rubrique associée

- [Formats pris en charge pour la lecture USB](#)
- [Sites Web d'assistance client](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Écoute d'un périphérique BLUETOOTH

Vous pouvez lire du contenu sur un périphérique connecté qui prend en charge le profil BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Établissez une connexion BLUETOOTH avec le périphérique audio.**
- 2 Appuyez sur HOME, puis touchez [Bluetooth].**
- 3 Faites fonctionner le périphérique audio pour commencer la lecture.**

Note

- Selon le périphérique audio, il est possible que ses informations, notamment le titre, le numéro/durée de la plage et l'état de lecture ne s'affichent pas sur cet appareil.
- Même si la source change sur cet appareil, la lecture ne s'interrompt pas sur le périphérique audio.
- Le paireage BLUETOOTH n'est pas possible pendant que Apple CarPlay fonctionne.

Pour adapter le niveau de volume du périphérique BLUETOOTH à celui des autres sources

Vous pouvez réduire les différences de volume entre cet appareil et le périphérique BLUETOOTH : en cours de lecture, appuyez sur **•••** (option), puis réglez [Niveau d'entrée] entre -6 et +6.

Rubrique associée

- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH appairé](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Lecture d'un périphérique A/V

- 1 Mettez hors tension le périphérique A/V.**
- 2 Baissez le volume sur l'appareil.**
- 3 Connectez le périphérique A/V à la borne A/V IN de l'appareil.**
- 4 Appuyez sur HOME, puis touchez [A/V IN].**
- 5 Mettez sous tension le périphérique A/V.**

La lecture commence.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Lecture répétée et aléatoire

- 1** En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur  (répéter) ou  (aléatoire) jusqu'à ce que le mode de lecture souhaité apparaisse.

Le démarrage de la lecture dans le mode sélectionné peut prendre un certain temps.

Les modes de lecture disponibles diffèrent selon la source audio sélectionnée et le périphérique connecté.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Recherche d'un fichier à partir de l'écran de liste

1 En cours de lecture USB, appuyez sur (liste).

L'écran de liste de l'élément en cours de lecture apparaît.

Lorsque vous raccordez le périphérique USB au port USB, appuyez sur  (audio) ou  (vidéo) pour lister les fichiers par type.



2 Appuyez sur l'élément souhaité.

La lecture commence.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Autres réglages disponibles pendant la lecture

Lors de la lecture d'une vidéo à partir d'un périphérique A/V connecté à la borne A/V IN, ou à partir d'un périphérique USB connecté au port USB, d'autres réglages sont disponibles en touchant **•••** (en option). Les éléments disponibles varient selon la source.

Picture EQ

Permet de régler la qualité de l'image selon vos souhaits : [Dynamique], [Standard], [Cinéma], [Personnalisé]. (Uniquement disponible quand le frein de stationnement est serré).

Format

Permet de sélectionner le format de l'écran de l'appareil. (Uniquement disponible quand le frein de stationnement est serré).

Élément	Détail
Normal	Permet d'afficher une image 4:3 dans sa taille d'origine, accompagnée de barres latérales afin de remplir l'écran 16:9.
Zoom	Permet d'afficher une image 16:9 convertie au format 4:3 Letter Box.
Plein	Permet d'afficher une image 16:9 en conservant sa taille d'origine.
Légendes	Agrandit l'image horizontalement tout en affichant les sous-titres.

Niveau d'entrée audio

Permet de réduire les différences de volume entre cet appareil et le périphérique connecté : -10 à +15. (Uniquement disponible quand le frein de stationnement est serré).

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Préparation d'un téléphone mobile

Pour utiliser un téléphone mobile, connectez-le à cet appareil.



Note

- Les fonctions d'appel mains libres ne sont pas disponibles lorsque la fonction Apple CarPlay ou Android Auto est activée. Dans ce cas, utilisez les fonctions d'appel mains libres de l'application.

Rubrique associée

- [Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Réception d'un appel

- 1 Appuyez sur  (appel) quand vous recevez un appel.

L'appel commence.

Note

- La sonnerie et la voix de l'utilisateur sont reproduites par les haut-parleurs avant. Pour sélectionner les haut-parleurs pour un appel en mains libres, appuyez sur HOME, puis sur [Réglages] et sélectionnez [Sonnerie appels téléphon.] dans [Son].

Pour rejeter/mettre fin à un appel

Appuyez sur  (mettre fin à un appel).

Rubrique associée

- [Préparation d'un téléphone mobile](#)


5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Émission d'un appel

- Appuyez sur HOME, puis sur [Téléphone].

- Appuyez sur une des icônes d'appel de l'affichage du téléphone BLUETOOTH.

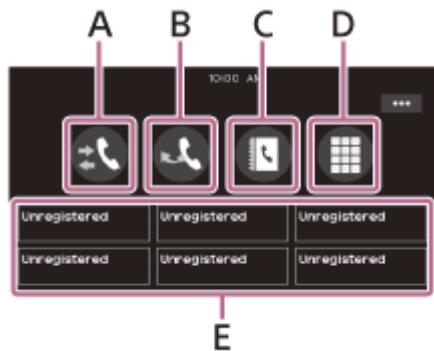

A. (historique des appels)*

Permet de sélectionner un contact dans la liste de l'historique des appels. L'appareil mémorise les 20 derniers appels.

B. (rappel)

Permet d'appeler automatiquement le dernier contact que vous avez appelé.

C. (contacts)*

Permet de sélectionner un contact dans la liste des noms/numéros du répertoire. Pour rechercher le contact souhaité par ordre alphabétique dans la liste des noms, appuyez sur (recherche alphabétique).

D. (pavé numérique)

Saisissez le numéro de téléphone.

E. Liste de numéros de téléphone présélectionnés

Permet de sélectionner le contact mémorisé.

Pour mémoriser le contact, reportez-vous à la section « Pour présélectionner des numéros de téléphone » ci-après.

* Le téléphone mobile doit prendre en charge PBAP (Phone Book Access Profile).

- Appuyez sur (appel).

L'appel commence.

Pour présélectionner des numéros de téléphone

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 6 contacts dans la liste des présélections.

- Sur l'écran du téléphone, appuyez sur (contacts) et sélectionnez un numéro de téléphone à mémoriser dans les numéros présélectionnés.
L'écran de confirmation apparaît.
- Appuyez sur [Ajouter aux fav.].
- Sélectionnez la liste de numéros de téléphone présélectionnés dans laquelle le numéro de téléphone est mémorisé.
Le contact est mémorisé dans la liste de numéros de téléphone présélectionnés.

Rubrique associée

- [Préparation d'un téléphone mobile](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Opérations disponibles pendant un appel

Pour régler le volume de la sonnerie

Appuyez sur VOL (volume) +/- pendant la réception d'un appel.

Pour régler le volume de la voix de l'utilisateur

Appuyez sur VOL (volume) +/- pendant un appel.

Pour régler le volume pour le correspondant (réglage du gain du micro)

Pendant un appel mains libres, appuyez sur *** (option), puis réglez [Volume Micro] sur [Élevé], [Moyen], ou [Faible].

Pour réduire l'écho et le bruit (mode d'annulation de l'écho/du bruit)

Pendant un appel, appuyez sur *** (option), puis réglez [Qualité vocale] sur [Mode 1] ou [Mode 2].

Pour basculer entre le mode mains libres et le mode combiné

Pendant un appel, appuyez sur  (haut-parleur/téléphone) pour basculer le son de l'appel entre l'appareil et le téléphone mobile.

Note

- Certains téléphones mobiles ne permettent pas d'effectuer cette opération.

Pour répondre automatiquement à un appel entrant

Appuyez sur *** (option), puis réglez [Réponse automatique] sur [ACTIVÉ].

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Apple CarPlay

Apple CarPlay vous permet d'utiliser votre iPhone dans la voiture de manière à rester concentré sur la route.

Remarques relatives à l'utilisation d'Apple CarPlay

- Consultez le site Web d'Apple CarPlay pour connaître les versions d'iOS prises en charge. Procédez à la mise à jour vers la dernière version d'iOS avant utilisation.
- Pour plus d'informations sur Apple CarPlay, reportez-vous au manuel fourni avec votre iPhone ou visitez le site Web d'Apple CarPlay.
- Comme le GPS de votre iPhone est utilisé, placez votre iPhone à un endroit où il peut facilement recevoir un signal GPS.

1 Connectez votre iPhone au port USB.

Pour connecter un iPhone, utilisez un câble de connexion USB pour iPhone (non fourni).

2 Appuyez sur HOME, puis appuyez sur l'icône Apple CarPlay.

L'affichage de votre iPhone apparaît sur celui de l'appareil. Appuyez et commandez les applications.

La présence du logo Apple CarPlay signifie qu'une interface utilisateur de véhicule répond aux normes de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce véhicule ou de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité.

Veuillez noter que l'utilisation de ce produit avec un iPhone peut affecter les performances des transmissions sans fil.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Android Auto™

Android Auto étend la plate-forme Android dans la voiture d'une manière spécifiquement conçue pour la conduite.

Remarques relatives à l'utilisation d'Android Auto

- Consultez le site Web d'Android Auto pour connaître les versions d'OS prises en charge. Procédez à la mise à jour vers la dernière version d'OS avant utilisation.
- Votre téléphone Android doit prendre en charge Android Auto.
- Téléchargez l'application Android Auto sur Google Play.
- Pour plus d'informations sur Android Auto, reportez-vous au manuel fourni avec votre téléphone Android ou consultez le site Web d'Android Auto.
- Comme le GPS de votre téléphone Android est utilisé, placez votre téléphone Android à un endroit où il peut facilement recevoir un signal GPS.
- Il se peut qu'Android Auto soit indisponible dans votre pays ou région.

1 Connectez votre téléphone Android au port USB.

Pour connecter un téléphone Android, utilisez un câble de connexion approprié (non fourni).

2 Appuyez sur HOME, puis appuyez sur l'icône Android Auto.

L'interface d'Android Auto s'affiche en plein écran sur l'écran de l'appareil. Appuyez et commandez les applications.

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

WebLink™

L'application « WebLink Host » vous permet d'apprécier les « WebLink Apps », notamment un lecteur de vidéo ou de musique sur l'iPhone/le téléphone Android connecté.

Remarques relatives à l'utilisation d'WebLink™

- Consultez le site Web d'WebLink™ pour connaître les versions d'OS prises en charge. Procédez à la mise à jour vers la dernière version d'OS avant utilisation.
- Pour plus d'informations sur les modèles compatibles, consultez la liste de compatibilité sur le site suivant : <http://abaltatech.com/WL>
- Téléchargez l'application « WebLink Host » disponible sur Google Play pour votre téléphone Android, et disponible sur l'App Store pour votre iPhone.
- Une connexion réseau peut être requise pour configurer les paramètres, notamment pendant la configuration initiale de la connexion. Assurez-vous qu'une connexion réseau est disponible sur votre iPhone/téléphone Android.
- Il se peut que l'utilisation de la fonction Cast nécessite des réglages sur votre iPhone/téléphone Android.
- Pour plus d'informations sur « WebLink Apps », recherchez « WebLink Apps » sur le site Web.
- La fonction WebLink™ et/ou certaines « WebLink Apps » peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.
- Lorsque vous utilisez la fonction Cast et que vous connectez l'iPhone, l'orientation de l'affichage est identique à celui de l'iPhone.

1 Connectez votre iPhone/téléphone Android à l'appareil principal via BLUETOOTH.

2 Connectez votre iPhone/téléphone Android au port USB.

Pour connecter un iPhone, utilisez un câble de connexion USB pour iPhone (non fourni).
Pour connecter un téléphone Android, utilisez un câble de connexion approprié (non fourni).

3 Appuyez sur HOME, puis appuyez sur l'icône WebLink™.

L'affichage WebLink™ apparaît sur celui de l'appareil. Appuyez et commandez les applications.

Astuce

- Vous pouvez basculer l'application entre Apple CarPlay/Android Auto et WebLink™ si ces applications sont installées sur votre téléphone iPhone/Android.

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Utilisation de la commande gestuelle

Vous pouvez effectuer les opérations fréquemment utilisées en faisant glisser le doigt sur l'affichage de réception/lecture.

Note

- Les commandes gestuelles expliquées ci-après ne sont pas disponibles sur les écrans d'Apple CarPlay, d'Android Auto et de WebLink™.

Balayer de gauche à droite

Réception radio :

rechercher des stations vers l'avant. (Identique au maintien enfoncé de (suivant).)

Réception SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)) :

syntoniser le canal suivant (canal +).

Lecture vidéo/audio :

sauter un fichier/une piste vers l'avant. (Identique à (suivant).)

Balayer de droite à gauche

Réception radio :

rechercher des stations vers l'arrière. (Identique au maintien enfoncé de (précédent).)

Réception SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)) :

syntoniser le canal précédent (canal -).

Lecture vidéo/audio :

sauter un fichier/une piste vers l'arrière. (Identique à (précédent).)

Balayer vers le haut

Réception radio :

capter des stations mémorisées (vers l'avant).

Réception SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)) :

syntoniser la station présélectionnée suivante (présélection +).

Balayer vers le bas

Réception radio :

capter des stations mémorisées (vers l'arrière).

Réception SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)) :

syntoniser la station présélectionnée précédente (présélection -).

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Réglages de base

Vous pouvez régler des éléments dans les catégories de configuration suivantes : Réglages généraux (Général), Réglages du son (Son), Réglages visuels (Visuel), BLUETOOTH Réglages (Bluetooth).

- 1 Appuyez sur HOME, puis sur [Réglages].**
- 2 Appuyez sur une des catégories de configuration.**
Les éléments qui peuvent être définis varient selon la source et les réglages.
- 3 Déplacez la barre de défilement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'élément souhaité.**

Pour revenir à l'affichage précédent

Appuyez sur  (retour).

Pour basculer vers l'écran de lecture

Appuyez sur  (retour à l'écran de lecture).

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)
- [Réglages du son \(Son\)](#)
- [Réglages visuels \(Visuel\)](#)
- [BLUETOOTH Réglages \(Bluetooth\)](#)
- [Annulation du mode Démonstration](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Réglages généraux (Général)

Langue

Permet de sélectionner la langue d'affichage : [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

Démo

Permet d'activer la démonstration : [DÉSACTIVÉ], [ACTIVÉ].

Date/Heure


Élément	Détail
Régler Date/Heure	Permet de régler la date et l'heure de l'horloge : [Auto(RDS)], [Manuel]. (XAV-AX3250(EUR)) : [Auto(DAB)], [Manuel].
Format date	Permet de sélectionner le format : [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Format heure	Permet de sélectionner le format : [12 h], [24 h].

Son des touches

Permet d'activer les sons de fonctionnement : [DÉSACTIVÉ], [ACTIVÉ].

Caméra de vue arrière

Permet de sélectionner l'image de la caméra de recul : [DÉSACTIVÉ], [Normal], [Inversé] (image miroir).
[Réglage de lignes de guidage] permet de régler le guide de l'image provenant de la caméra de recul.
Appuyez sur le côté proche **A** ou le côté éloigné **B** (parties en rouge) du guide pour effectuer le réglage.

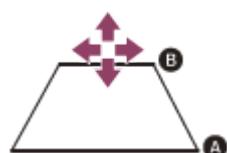

Appuyez sur </▲/▶/▼ (vers la gauche/le haut/la droite/le bas) pour régler la position du guide et appuyez sur →← (vers l'intérieur) ou ←→ (vers l'extérieur) pour régler la largeur du guide.

Contrôle direction

Permet de sélectionner le mode d'entrée de la télécommande connectée. Pour éviter toute erreur de fonctionnement, vérifiez avant utilisation si le mode d'entrée correspond à la télécommande connectée.

Élément	Détail
Personnalisé	Mode de saisie de la télécommande au volant (suivez les procédures de  (enregistrement/configuration) pour enregistrer les fonctions sur la télécommande connectée).
Présélectionnée	Mode d'entrée de la télécommande filaire à l'exclusion de la télécommande au volant.
 (enregistrement/configuration)	L'écran des touches du volant apparaît. 1 Appuyez sur la touche que vous souhaitez attribuer au volant et maintenez-la enfoncée. La touche de l'écran s'allume (veille). 2 Appuyez sur la touche du volant à laquelle vous souhaitez attribuer la fonction et maintenez-la enfoncée. La touche de l'écran change de couleur (mise en surbrillance ou entourée d'une ligne orange). 3 Pour enregistrer d'autres fonctions, répétez les étapes 1 et 2 . (Disponible uniquement lorsque [Contrôle direction] est réglé sur [Personnalisé].)

Note

- Pendant les réglages, la télécommande connectée est indisponible même si certaines fonctions ont déjà été enregistrées. Utilisez les touches de l'appareil.
- Si une erreur se produit lors de l'enregistrement, toutes les données enregistrées sont effacées. Recommencez l'enregistrement à partir du début.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible sur certains véhicules. Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre véhicule, visitez le site d'assistance.

Position de conduite

Permet de sélectionner la position de conduite afin d'optimiser l'ergonomie d'Apple CarPlay et d'Android Auto : [Côté gauche], [Côté droit].

Étapes syntonisation (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))

Permet de régler le pas du syntoniseur FM/AM de votre pays ou région.

XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN) : [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz]

XAV-AX3250(EUR) : [50kHz/9kHz], [100kHz/9kHz]

Réinitialiser SXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

Permet de rétablir les réglages du SiriusXM Connect Vehicle Tuner (canaux présélectionnés/contrôle parental) : [Rétablir], [Annuler].

Réinit. usine

Permet de rétablir tous les réglages par défaut.

Version du logiciel

Permet de mettre à jour et de vérifier la version du logiciel.

Licences open source

Permet d'afficher les licences logicielles.

Rubrique associée

- [Réglages de base](#)
- [Sites Web d'assistance client](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Réglages du son (Son)

EXTRA BASS

Permet de renforcer les graves en synchronisation avec le niveau de volume : [DÉSACTIVÉ], [1], [2].

EQ10/Caiss. bas.

Permet de sélectionner une courbe d'égalisation et de régler le niveau du caisson de graves.
(Disponible lorsqu'une source, quelle qu'elle soit, est sélectionnée.)

Élément	Détail
EQ10	Permet de sélectionner la courbe d'égalisation : XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)/XAV-AX3250(EUR) [DÉSACTIVÉ], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Personnalisé] XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17) [DÉSACTIVÉ], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Personnalisé] XAV-AX3200(IN) [Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Personnalisé], [DÉSACTIVÉ] [Personnalisé] permet de régler la courbe d'égalisation : entre -6 et +6.
Caiss. bas.	Permet de régler le niveau de volume du caisson de graves : [DÉSACTIVÉ], de -10 à +10.

Balance/Équilibrer

Permet de régler le niveau de la balance ou de l'équilibrer.

Élément	Détail
Balance	Permet de régler la balance du son entre les haut-parleurs gauche et droit : [G15] à [D15].
Équilibrer	Permet de régler la balance du son entre les haut-parleurs avant et arrière : [Avant15] à [Arrière15].

Répartiteur

Permet de régler la fréquence de coupure et la phase du caisson de graves.

Élément	Détail
Filtre passe-haut	Permet de sélectionner la fréquence de coupure des haut-parleurs avant/arrière : [DÉSACTIVÉ], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Filtre passe-bas	Permet de sélectionner la fréquence de coupure du caisson de graves : [DÉSACTIVÉ], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

Élément	Détail
Phase caiss. basses	Permet de sélectionner la phase du caisson de graves : [Normal], [Inversé].

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Permet d'améliorer la sortie audio numérique : [DÉSACTIVÉ], [Faible], [Moyen], [Élevé].

Réglages du volume

Permet de régler le niveau de volume de chaque source.

Élément	Détail
Médias	Permet de régler le volume multimédia : 0 à 50.
Annonces Radio (XAV-AX3250(EUR))	Permet de régler le volume des annonces radio : 0 à 50.
Appel téléphonique	Permet de régler le volume des appels téléphoniques : 0 à 50.
Sonnerie	Permet de régler le volume de la sonnerie : 0 à 50.
Reconnaissance vocale	Permet de régler le volume de la reconnaissance vocale : 0 à 50.
Guidage de navigation	Permet de régler le volume du guidage de navigation : 0 à 50.

Note

- Pour régler les paramètres de volume, garez votre voiture en lieu sûr, sinon le volume élevé vous empêcherait d'entendre les sons environnants.

Sonnerie appels téléphon.

Permet de régler les haut-parleurs pour un appel en mains libres : [Avant], [Arrière], [Tous].

Guidage lors d'un appel

Active les remarques d'Apple CarPlay lors du guidage de navigation ou les sons d'alarme lors d'un appel téléphonique : [ACTIVÉ], [DÉSACTIVÉ].

(Non disponible lorsque Android Auto est connecté.)

Rubrique associée

- [Réglages de base](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Réglages visuels (Visuel)

Fond d'écran

Permet de modifier le fond d'écran en appuyant sur la couleur souhaitée.

Utiliser des données photo comme fond d'écran (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))

Vous pouvez également utiliser votre photo favorite stockée sur un périphérique USB de type MSC (Mass Storage Class) comme fond d'écran.

Après avoir raccordé votre périphérique USB au port USB, le message [Vous pouvez importer une photo d'un app. USB] s'affiche à l'écran.

Appuyez sur [Importer] et sélectionnez votre photo favorite.

(Disponible uniquement lorsque les données photo sont des fichiers JPEG de 6 Mo maximum.)

Varia. pour Moni. et Illum.

Permet d'atténuer l'éclairage de l'affichage et des touches : [DÉSACTIVÉ], [Auto], [ACTIVÉ].

([Auto] est seulement disponible lorsque le fil de commande de l'éclairage est connecté et ne fonctionne que si les phares sont allumés.)

 (enregistrement/configuration) permet de régler le niveau de luminosité quand le gradateur est activé : de -5 à +5.

Niv. d'illum. écr. éteint

Permet d'atténuer l'éclairage des touches lorsque le moniteur est hors tension : [DÉSACTIVÉ], [1], [2], [3], [4].

Réglage de l'écran tactile

Permet de régler l'étalonnage de l'écran tactile si la position de contact ne correspond pas à l'élément associé.

Rubrique associée

- [Réglages de base](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

BLUETOOTH Réglages (Bluetooth)

Connexion Bluetooth

Permet d'activer le signal BLUETOOTH : [DÉSACTIVÉ], [ACTIVÉ], [Pairage] (passe en mode de veille de paireage).

Info app. Bluetooth

Permet d'afficher les informations du périphérique BLUETOOTH connecté à l'appareil.
(Disponible uniquement lorsque [Connexion Bluetooth] est réglé sur [ACTIVÉ] et qu'un périphérique BLUETOOTH est connecté à l'appareil.)

Rétablissement Bluetooth

Permet d'initialiser tous les réglages relatifs au BLUETOOTH, notamment les informations de paireage, l'historique des appels, l'historique des périphériques BLUETOOTH connectés, etc.

Rubrique associée

- [Réglages de base](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Annulation du mode Démonstration

- 1** Appuyez sur HOME, puis sur [Réglages].
- 2** Appuyez sur [Général], puis sur [Démo] pour régler ce mode sur [DÉSACTIVÉ].
- 3** Pour quitter le menu de configuration, appuyez sur  (retour) deux fois.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Mise à jour du firmware

Pour mettre à jour le firmware, visitez le site d'assistance, puis suivez les instructions en ligne.

Note

- Pendant la mise à jour, ne retirez pas le périphérique USB.

Rubrique associée

- [Sites Web d'assistance client](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Précautions

- L'antenne électrique se déploie automatiquement.
- Pour procéder au transfert de propriété de votre voiture ou pour la mettre au rebut alors que l'appareil est installé, rétablissez tous les réglages par défaut en exécutant la réinitialisation d'usine.
- Ne projetez pas de liquide sur l'appareil.

Remarques sur la sécurité

- Vous devez vous conformer aux règles, lois et réglementations locales en vigueur en matière de circulation.
- Pendant la conduite
 - Ne regardez pas ou n'utilisez pas l'appareil, car cela pourrait détourner votre attention et provoquer un accident.
Pour regarder ou utiliser l'appareil, garez votre véhicule dans un lieu sûr.
 - N'utilisez pas la fonction de configuration ou toute autre fonction qui pourrait détourner votre attention de la route.
 - Lorsque vous reculez, veillez à bien regarder derrière vous et observez les alentours avec attention pour votre sécurité, même si la caméra de recul est connectée. Ne vous fiez pas uniquement à la caméra de recul.
- Pendant l'utilisation
 - N'introduisez pas la main, un doigt ou un corps étranger dans l'appareil, car vous risqueriez de l'endommager ou de vous blesser.
 - Conservez les objets de petite taille hors de la portée des enfants.
 - Veillez à boucler les ceintures de sécurité pour éviter toute blessure éventuelle en cas de mouvement brusque du véhicule.

Prévention des accidents

Les images apparaissent uniquement une fois le véhicule garé et le frein de stationnement serré. Si le véhicule se met en mouvement pendant la lecture d'une vidéo, l'avertissement suivant s'affiche et vous ne pouvez pas visionner la vidéo.

[Vidéo bloquée pour votre sécurité.]

N'utilisez pas l'appareil ou ne regardez pas le moniteur lorsque vous conduisez.

Remarques sur l'écran LCD

- Veillez à conserver l'écran LCD à l'abri de l'humidité et ne l'exposez pas à des liquides. Cela pourrait entraîner une panne.



- N'exercez pas de pression sur l'écran LCD, car vous risqueriez de déformer l'image ou d'entraîner une panne (par exemple, l'image peut devenir floue ou l'écran LCD peut être endommagé).
- Appuyez sur l'écran LCD uniquement avec le doigt, sous peine de l'endommager ou de le casser.

- Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants tels que de la benzine, du diluant, des nettoyants disponibles dans le commerce ou des sprays antistatiques.
- Utilisez l'appareil à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C (32 °F à 104 °F).
- Si votre véhicule est garé dans un lieu froid ou chaud, l'image risque de ne pas être nette. Cependant, le moniteur n'est pas endommagé et l'image retrouve sa netteté une fois que la température de la voiture redevient normale.
- Des points bleus, rouges ou verts fixes peuvent apparaître sur le moniteur. C'est ce qu'on appelle des « points brillants ». Ils peuvent apparaître sur n'importe quel écran LCD. L'écran LCD est issu d'une technologie de haute précision et plus de 99,99 % de ses segments sont opérationnels. Cependant, il est possible qu'un faible pourcentage (généralement 0,01 %) des segments ne s'allume pas correctement. Toutefois, ceci ne gêne en aucun cas la visualisation.

Remarques sur l'écran tactile

- Cet appareil utilise un écran tactile résistif. Appuyez directement sur l'écran du bout du doigt.
- Cet appareil ne prend pas en charge le fonctionnement multitouches.
- Ne touchez pas l'écran avec des objets pointus tels qu'une aiguille, un stylo ou un ongle de doigt. Cet appareil ne prend pas en charge la commande à l'aide d'un stylet.
- Évitez tout contact entre l'écran tactile et un objet quelconque. Si vous touchez l'écran avec un objet autre que le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
- L'écran est en verre, ne soumettez donc pas l'appareil à des chocs violents. Si l'écran se fissure ou s'ébrèche, ne touchez pas la partie endommagée, sous peine de vous blesser.
- Éloignez les autres appareils électriques de l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile pourrait présenter un dysfonctionnement.

Si vous avez des questions concernant cet appareil ou rencontrez des problèmes qui ne sont pas abordés dans ce Guide d'aide, adressez-vous à votre revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Formats pris en charge pour la lecture USB

- WMA (.wma)^{*1 *2}

Débit binaire : 48 Kbits/s – 192 Kbits/s (prise en charge du débit variable (VBR))^{*3}

Fréquence d'échantillonnage^{*4} : 44,1 kHz

- MP3 (.mp3)^{*1 *2}

Débit binaire : 48 Kbits/s – 320 Kbits/s (prise en charge du débit variable (VBR))^{*3}

Fréquence d'échantillonnage^{*4} : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- AAC (.m4a)^{*1 *2}

Débit binaire : 40 Kbits/s – 320 Kbits/s (prise en charge du débit variable (VBR))^{*3}

Fréquence d'échantillonnage^{*4} : 8 kHz – 48 kHz

Bit par échantillon (bit de quantification) : 16 bits

- FLAC (.flac)^{*1 *6}

Fréquence d'échantillonnage^{*4} : 8 kHz – 48 kHz

Bit par échantillon (bit de quantification) : 16 bits

- WAV (.wav)^{*1}

Fréquence d'échantillonnage^{*4} : 8 kHz – 48 kHz

Bit par échantillon (bit de quantification) : 16 bits, 24 bits

- Xvid (.avi)

Codec vidéo : MPEG-4 Advanced Simple Profile

Codec audio : MP3 (MPEG-1 Layer3)

Débit binaire : 4 Mbits/s max.

Débit d'images : 30 ips (30p/60i) max.

Résolution : 1 280 × 720 max.^{*5}

- MPEG-4 (.mp4)

Codec vidéo : MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile

Codec audio : AAC

Débit binaire : 4 Mbits/s max.

Débit d'images : 30 ips (30p/60i) max.

Résolution : 1 280 × 720 max.^{*5}

- WMV (.wmv, .avi)^{*1}

Codec vidéo : WMV3, WVC1

Codec audio : MP3, WMA

Débit binaire : 6 Mbits/s max.

Débit d'images : 30 ips max.

Résolution : 720 × 480 max.^{*5}

- MKV (.mkv)

Codec vidéo : MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile

Codec audio : MP3, AAC

Débit binaire : 5 Mbits/s max.

Débit d'images : 30 ips max.

Résolution : 1 280 × 720 max.^{*5}

^{*1} Les fichiers protégés par des droits d'auteur et les fichiers audio multicanaux ne peuvent pas être lus.

^{*2} Les fichiers DRM (Digital Rights Management) ne peuvent pas être lus.

^{*3} Les débits binaires non standard ou non garantis sont inclus selon la fréquence d'échantillonnage.

^{*4} Il est possible que la fréquence d'échantillonnage ne corresponde pas à tous les encodeurs.

*5 Ces valeurs indiquent la résolution maximale de la vidéo qui peut être lue et non la résolution d'affichage du lecteur. La résolution d'affichage est de 800 × 480.

*6 L'affichage des informations de balise n'est pas pris en charge.

Note

- Certains fichiers risquent de ne pas pouvoir être lus même si leur format de fichier est pris en charge.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

À propos de l'iPhone

- **Modèles d'iPhone compatibles :**

iPhone SE (2e génération), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- La mention Made for Apple signifie qu'un accessoire électronique a été spécialement conçu pour se raccorder au(x) produit(s) Apple et a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce périphérique ou de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut affecter les performances des transmissions sans fil.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Remarque sur la licence

Ce produit inclut un logiciel que Sony utilise dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le détenteur des droits d'auteur. Nous sommes tenus d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément aux exigences du propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Pour plus d'informations sur les licences logicielles, sélectionnez [Réglages] → [Général] → [Licences open source].

Si vous avez des questions concernant cet appareil ou rencontrez des problèmes qui ne sont pas abordés dans ce Guide d'aide, adressez-vous à votre revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250


Maintenance

Remplacement de la batterie au lithium (CR2025) de la télécommande (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))

Lorsque la batterie faiblit, la portée de la télécommande se réduit.

PRÉCAUTIONS

Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Veillez à la remplacer uniquement par un type de batterie identique ou équivalent.

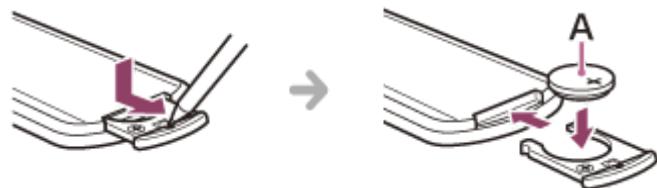

A : Batterie au lithium (CR2025) + vers le haut

Note

- Conservez la batterie au lithium hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Caractéristiques techniques

Moniteur

Type d'affichage	Moniteur LCD couleur grand écran
Dimensions	17,6 cm / 6,95 pouces
Système	Matrice active TFT
Nombre de pixels	1 152 000 pixels (800 × 3 (RGB) × 480)
Système couleur	Sélection automatique PAL/NTSC pour la borne CAMERA IN

Radio

XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC) :

FM

Plage de syntonisation	87,5 MHz – 107,9 MHz
Sensibilité utile	7 dBf
Rapport signal/bruit	70 dB (mono)
Séparation à 1 kHz	45 dB

AM

Plage de syntonisation	530 kHz – 1 710 kHz
Sensibilité	32 µV

XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN) :

FM

Plage de syntonisation	87,5 MHz – 108,0 MHz (avec un pas de 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (avec un pas de 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (avec un pas de 200 kHz)
Pas de syntonisation FM	50 kHz/100 kHz/200 kHz commutable
Sensibilité utile	7 dBf
Rapport signal/bruit	70 dB (mono)

Séparation à 1 kHz	45 dB
--------------------	-------

AM

Plage de syntonisation	531 kHz – 1 602 kHz (avec un pas de 9 kHz) 530 kHz – 1 710 kHz (avec un pas de 10 kHz)
Pas de syntonisation AM	9 kHz/10 kHz commutable
Sensibilité	32 µV

XAV-AX3250(EUR) :

DAB/DAB+

Plage de syntonisation	174,928 MHz – 239,200 MHz
Borne de l'antenne	Connecteur de l'antenne externe

FM

Plage de syntonisation	87,5 MHz – 108,0 MHz (avec un pas de 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (avec un pas de 100 kHz)
Pas de syntonisation FM	50 kHz/100 kHz commutable
Sensibilité utile	7 dBf
Rapport signal/bruit	70 dB (mono)
Séparation à 1 kHz	45 dB

AM

Plage de syntonisation	531 kHz – 1 602 kHz
Sensibilité	32 µV

Lecteur USB

Interface	USB (grande vitesse)
Courant maximum	1,5 A

A/V IN

Système couleur	Sélection automatique PAL/NTSC pour la borne A/V IN
-----------------	---

Communication sans fil

Système de communication	Norme BLUETOOTH version 3.0
Sortie	Norme BLUETOOTH Power Class 2 (max. +1 dBm conduit)
Portée de communication maximale ^{*1}	En ligne directe environ 10 m (33 pi)
Gamme de fréquences	Gamme des 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Méthode de modulation	FHSS
Profils BLUETOOTH compatibles ^{*2}	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Codec correspondant	SBC, AAC

^{*1} La portée réelle varie en fonction de nombreux facteurs tels que la présence d'obstacles entre les périphériques, les champs magnétiques autour des fours à micro-ondes, l'électricité statique, la sensibilité de la réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation, les applications logicielles, etc.

^{*2} Les profils standard BLUETOOTH sont destinés à la communication BLUETOOTH entre les périphériques.

Amplificateur de puissance

Sorties	Sorties haut-parleurs
Impédance des hauts parleurs	4 Ω – 8 Ω
Puissance de sortie maximale	55 W × 4 (sous 4 Ω)

Généralités

Alimentation	Batterie de véhicule 12 V CC (masse négative)
Consommation électrique	10 A
Dimensions (maximales)	Environ 178 mm × 100 mm × 139 mm (7 1/8 pouces × 4 pouces × 5 1/2 pouces) (l/h/p)
Dimensions de montage	Environ 182 mm × 111 mm × 120 mm (7 1/4 pouces × 4 3/8 pouces × 4 3/4 pouces) (l/h/p)
Poids	Environ 1,0 kg (2 lb 4 oz)
Contenu de l'emballage	Appareil principal (1) Composants destinés à l'installation et aux connexions (1 jeu) Télécommande (1) : RM-X170 (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))
Accessoires/équipement en option	SiriusXM Connect Vehicle Tuner : SXV100, SXV200, SXV300 (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

Adressez-vous au vendeur pour tout renseignement complémentaire.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Droits d'auteur



SiriusXM-Ready® vous permet d'écouter de la musique sans publicité, ainsi que toutes les émissions de sports, d'infovariétés, d'humour et de nouvelles, le tout au même endroit. (SiriusXM Connect Tuner et abonnement requis. Vendus séparément.)

Pour plus d'informations, consultez le site www.siriusxm.com.

SiriusXM et tous les autres logos et marques connexes sont des marques de commerce de Sirius XM Radio, Inc. Tous droits réservés.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute utilisation ou diffusion de la technologie décrite sortant du cadre de l'utilisation de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.

Apple, iPhone, et Lightning sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple CarPlay est une marque commerciale d'Apple Inc.

iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et qui est utilisée sous licence.

Android, Android Auto, Google et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

WebLink est une marque déposée de Abalta Technologies, Inc. aux États-Unis et une marque commerciale dans d'autres pays.

CE PRODUIT EST COMMERCIALISÉ SOUS LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-4 VISUAL ET EST DESTINÉ À UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN UTILISATEUR À DES FINS DE DÉCODAGE DE VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VISUELLE MPEG-4 (« VIDÉO MPEG-4 ») ENCODÉES PAR UN UTILISATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR VIDÉO AGRÉÉ PAR MPEG LA POUR FOURNIR DES VIDÉOS MPEG-4.
AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITEMENT ACCORDÉE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION.
DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, Y COMPRIS DES INFORMATIONS RELATIVES À DES UTILISATIONS PROMOTIONNELLES, INTERNES ET COMMERCIALES ET À LA LICENCE, PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, LLC. CONSULTEZ LE SITE
[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Dépannage

Procédez comme suit avant de faire appel à un service de dépannage.

- Lisez les instructions correspondantes et les rubriques de dépannage dans le présent Guide d'aide.
- Certains problèmes peuvent être réglés en procédant à la mise à jour du logiciel. Lorsque vous installez l'application « Support by Sony » sur votre smartphone, vous pouvez aisément obtenir des informations concernant la mise à jour du logiciel.
- Visitez la page d'accueil de notre service d'assistance client.

Si aucune des solutions précédentes ne fonctionne, adressez-vous à votre revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Sites Web d'assistance client](#)
- [À propos de l'application « Support by Sony »](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Aucun bip n'est émis.

-
- Un amplificateur de puissance en option est connecté et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Le fusible a sauté. / L'appareil fait du bruit lorsque la position de la clé de contact est modifiée.

-
- Les câbles d'alimentation ne sont pas connectés correctement au connecteur d'alimentation destiné aux accessoires du véhicule.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

L'affichage disparaît du moniteur ou il n'apparaît pas.

- La fonction de désactivation du moniteur est activée.
 - Appuyez n'importe où sur l'affichage pour le réactiver.

Rubrique associée

- [Appareil principal et télécommande](#)
- [Affichages à l'écran](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Des éléments de menu ne peuvent pas être sélectionnés.

-
- Les éléments de menu indisponibles sont grisés.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Les fonctions USB ne fonctionnent pas correctement.

- N'utilisez pas de câble d'extension USB, car cela pourrait altérer la qualité du signal.
 - Utilisez un câble USB plus court pour raccorder le périphérique USB ou remplacez le câble USB par un nouveau.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

L'appareil ne fonctionne pas.

- Maintenez HOME enfoncé pendant plus de 10 secondes pour redémarrer l'appareil. Pour votre sécurité, ne redémarrez pas l'appareil pendant que vous conduisez.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Le réglage automatique de l'horloge n'est pas correct.

- Les données affichées par l'horloge sur les ondes radio ne sont pas correctes.
 - Appuyez sur HOME, sélectionnez [Réglages] → [Général] → [Date/Heure] → [Régler Date/Heure], puis réglez sur [Manuel]. Appuyez ensuite sur  (enregistrement/configuration) et réglez l'horloge manuellement.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

L'écran tactile ne réagit pas alors que vous appuyez correctement.

- Appuyez sur une partie de l'écran à la fois. Si vous appuyez sur deux parties ou plus en même temps, l'écran tactile ne fonctionne pas correctement.
- Étalonnez l'écran tactile de l'affichage.
- Appuyez fermement sur l'écran sensible à la pression.

Rubrique associée

- [Réglages visuels \(Visuel\)](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Le fonctionnement multitouches n'est pas reconnu.

-
- Cet appareil ne prend pas en charge le fonctionnement multitouches.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

La réception radio est médiocre. / Des bruits statiques sont produits.

-
- Raccordez l'antenne fermement.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Les stations ne peuvent pas être reçues. (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))

-
- Le réglage du pas de syntonisation a été effacé.
 - Réglez le pas de syntonisation à nouveau.
-

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

PTY affiche [PTY introuvable.]

-
- La station actuellement captée n'est pas une station RDS ou la réception radio est médiocre.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Seek commence après quelques secondes d'écoute. (XAV-AX3250(EUR))

- La station n'est pas une station TP ou son signal est trop faible.
 - Désactivez la fonction TA.

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions optionnelles de la radio](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Il n'y a aucun message de radioguidage. (XAV-AX3250(EUR))

- Activez TA.
- La station ne diffuse aucun message de radioguidage même si la fonction TP est activée.
 - Sélectionnez une autre station.

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions optionnelles de la radio](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Réception impossible des stations.

-
- Reportez-vous à la section [Pas de station] pour plus d'informations lorsque le signal DAB ne peut pas être reçu.
-

Rubrique associée

- [Radio DAB \(XAV-AX3250\(EUR\)\)](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Aucun message de radioguidage.

- Désactivez les messages DAB.
 - Les messages de radioguidage (TA) ne sont pas disponibles lorsque les messages DAB sont activés.

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions de DAB en option](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Absence d'image ou présence de parasites sur l'image.

- Une connexion est incorrecte.
 - Vérifiez la connexion entre cet appareil et un autre appareil et réglez le sélecteur d'entrée de l'autre appareil sur la source correspondant à cet appareil.
- L'installation est incorrecte.
 - Installez l'appareil à un angle inférieur à 30°, dans un endroit stable du véhicule.
- Le cordon du frein de stationnement (vert clair) n'est pas connecté au cordon du commutateur du frein de stationnement ou le frein de stationnement n'est pas serré.
 - Vérifiez si le cordon du frein de stationnement est correctement connecté au cordon du commutateur du frein de stationnement, puis serrez le frein de stationnement.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

L'image n'occupe pas la totalité de l'écran.

- Le format est défini sur la source de lecture.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Absence de son, le son saute ou le son grésille.

- Une connexion est incorrecte.
- Vérifiez la connexion entre cet appareil et l'appareil connecté et réglez le sélecteur d'entrée de l'autre appareil sur la source correspondant à cet appareil.
- L'installation est incorrecte.
 - Installez l'appareil à un angle inférieur à 30°, dans un endroit stable du véhicule.
- L'appareil est en mode de pause/de retour rapide/d'avance rapide.
- Les réglages des sorties sont incorrects.
- Le volume est trop faible.
- La fonction ATT est activée.
- Le format n'est pas pris en charge.
 - Vérifiez si le format est pris en charge par cet appareil.

Rubrique associée

- [Formats pris en charge pour la lecture USB](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Le son s'accompagne de parasites.

-
- Éloignez les cordons des câbles.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Impossible de lire des éléments.

-
- Reconnectez le périphérique USB.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

La lecture sur un périphérique USB exige un délai de démarrage plus long.

- Le périphérique USB contient des fichiers volumineux ou une arborescence de fichiers complexe.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Impossible de lire des fichiers audio.

- Les périphériques USB formatés avec des systèmes de fichiers autres que FAT12, FAT16, FAT32 ou exFAT ne sont pas pris en charge.*

* Cet appareil prend en charge les formats FAT12, FAT16, FAT32 et exFAT, mais il se peut que certains périphériques USB ne les prennent pas tous en charge. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de chaque périphérique USB ou contactez leur fabricant.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

La lecture du smartphone connecté au port USB est impossible.

- La connexion USB est disponible uniquement pour les téléphones Android et appareils USB en mode MSC.
Si vous utilisez un smartphone autre qu'un téléphone Android, établissez une connexion BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

L'autre périphérique BLUETOOTH ne détecte pas cet appareil.

- Réglez [Connexion Bluetooth] sur [ACTIVÉ].
- Lorsqu'il se connecte à un périphérique BLUETOOTH, cet appareil ne peut pas être détecté par un autre périphérique. Mettez fin à la connexion en cours et recherchez cet appareil à partir de l'autre périphérique.
- Selon votre smartphone ou téléphone mobile, vous devrez peut-être supprimer cet appareil de l'historique du smartphone ou téléphone mobile connecté avant de les appairer à nouveau.

Rubrique associée

- [Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)
- [BLUETOOTH Réglages \(Bluetooth\)](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Impossible d'établir la connexion.

- Vérifiez les procédures de paireage et de connexion dans le manuel de l'autre périphérique, par exemple, et recommencez l'opération.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Le nom du périphérique détecté ne s'affiche pas.

- Selon l'état de l'autre périphérique, il peut être impossible d'obtenir un nom.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Absence de sonnerie.

- Augmentez le volume pendant la réception d'un appel.
- Les haut-parleurs ne sont pas connectés à l'appareil.
 - Connectez les haut-parleurs à l'appareil. Pour sélectionner les haut-parleurs pour la reproduction de la sonnerie, appuyez sur HOME, puis sur [Réglages] et sélectionnez [Sonnerie appels téléphon.] dans [Son].

Rubrique associée

- [Réglages du son \(Son\)](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Le volume de la voix de l'utilisateur est faible.

- Augmentez le volume pendant un appel.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

L'interlocuteur trouve le volume trop faible ou trop élevé.

-
- Réglez le niveau du [Volume Micro].
-
-

Rubrique associée

- [Opérations disponibles pendant un appel](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Les conversations téléphoniques s'accompagnent d'écho ou de parasites.

- Diminuez le volume.
- Réglez [Qualité vocale] sur [Mode 1] ou [Mode 2].
- Si le bruit environnant, autre que le son de l'appel téléphonique, est trop important, essayez de le réduire.
 - Fermez la fenêtre si la rue est bruyante.
 - Si le climatiseur est bruyant, réduisez sa puissance.

Rubrique associée

- [Opérations disponibles pendant un appel](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

La qualité sonore du téléphone est mauvaise.

- La qualité sonore du téléphone dépend des conditions de réception du téléphone mobile.
 - Déplacez votre véhicule dans un endroit où la réception est meilleure si elle était mauvaise.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Le volume du périphérique BLUETOOTH connecté est faible ou élevé.

- Le niveau de volume varie d'un périphérique BLUETOOTH à l'autre.
 - Vous pouvez réduire les différences de volume entre cet appareil et le périphérique BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Écoute d'un périphérique BLUETOOTH](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Le son s'interrompt en cours de streaming audio ou la connexion BLUETOOTH échoue.

- Réduisez la distance entre l'appareil et le périphérique BLUETOOTH.
- Si le périphérique BLUETOOTH est rangé dans un étui qui interrompt le signal, sortez-le de cet étui pour l'utiliser.
- Plusieurs périphériques BLUETOOTH ou d'autres appareils (notamment des équipements de radioamateurs) qui émettent des ondes radio sont utilisés à proximité.
 - Mettez les autres périphériques hors tension.
 - Eloignez l'appareil des autres périphériques.
- Le son de la lecture s'interrompt momentanément quand cet appareil se connecte à un téléphone mobile. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Impossible de commander le périphérique BLUETOOTH connecté en cours de streaming audio.

- Vérifiez que le périphérique BLUETOOTH connecté prend en charge AVRCP.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Certaines fonctions ne sont pas activées.

- Vérifiez que le périphérique à connecter prend en charge les fonctions en question.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Réponse involontaire à un appel.

- Le téléphone à connecter est configuré pour appeler automatiquement.
- La fonction [Réponse automatique] de cet appareil est réglée sur [ACTIVÉ].

Rubrique associée

- [Opérations disponibles pendant un appel](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Échec du paireage dans le délai imparti.

- Selon le périphérique à connecter, le délai de paireage peut être court. Essayez de terminer le paireage dans ce délai.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Pairage impossible.

- Il se peut que l'appareil ne puisse pas effectuer le pairage avec un périphérique BLUETOOTH qui a été appairé précédemment à l'initialisation de l'appareil, si les informations de l'appareil sont mémorisées dans le périphérique BLUETOOTH. Dans ce cas, supprimez les informations de pairage relatives à l'appareil sur le périphérique BLUETOOTH, puis recommencez le pairage.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

La fonction BLUETOOTH est inopérante.

-
- Coupez le contact. Patientez un moment, puis tournez le démarreur sur la position ACC.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Les haut-parleurs du véhicule ne reproduisent aucun son pendant un appel mains libres.


- Si le son provient du téléphone mobile, réglez-le pour que le son soit reproduit par les haut-parleurs du véhicule.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Impossible de lire le périphérique A/V connecté.

- Vérifiez si le câble A/V est correctement inséré dans l'appareil.
- Vérifiez si le câble A/V mini-jack (non fourni) est utilisé pour le câblage. L'utilisation d'autres câbles avec des positions de câblage différentes peut entraîner des perturbations de l'image et du son.

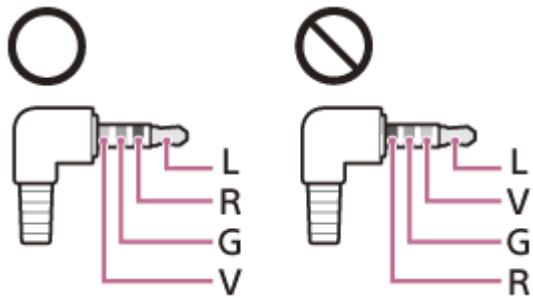

L : audio gauche (blanc)

R : audio droite (rouge)

V : vidéo (jaune)

G : masse

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Un canal dont le contenu est réservé aux adultes n'est pas bloqué même si le réglage du contrôle parental a été effectué.

- Si vous syntonisez un canal dont le contenu est réservé aux adultes, l'affichage de saisie de la clé d'authentification apparaît. Une fois la clé d'authentification saisie, le contrôle parental sera débloqué pour tous les canaux jusqu'à la mise hors tension de l'appareil ou jusqu'à ce que le contrôle parental soit réactivé.
Réglez à nouveau [Contrôle parental] sur [Verrouillé] dans l'option SXM (***).

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions de SXM en option](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

L'icône Apple CarPlay n'apparaît pas sur l'écran HOME.

- Votre iPhone n'est pas compatible avec Apple CarPlay.
 - Reportez-vous au manuel fourni avec votre iPhone ou visitez le site Web d'Apple CarPlay.
- Déconnectez votre iPhone du port USB et reconnectez-le.
- Il se peut qu'Apple CarPlay soit indisponible dans votre pays ou région.
- Assurez-vous qu'un câble Lightning certifié est utilisé pour connecter votre iPhone à l'appareil.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

L'icône Android Auto n'apparaît pas sur l'écran HOME.

- Consultez votre téléphone Android et acceptez les clauses de non-responsabilité et les demandes d'autorisation pour utiliser Android Auto sur votre téléphone Android.
- Aucune application Android Auto n'est installée sur votre téléphone Android.
 - Téléchargez et installez l'application Android Auto sur votre téléphone Android.
- Votre téléphone Android n'est pas compatible avec Android Auto.
 - Votre téléphone Android doit prendre en charge Android Auto. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléphone Android ou visitez le site Web d'Android Auto.
- Déconnectez votre téléphone Android du port USB et reconnectez-le.
- Il se peut qu'Android Auto soit indisponible dans votre pays ou région.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

WebLink™ ne peut pas être utilisé.

- Vous devez installer l'application « WebLink Host » sur votre iPhone/téléphone Android.
 - Visitez le site suivant et installez l'application « WebLink Host ».
<http://abaltatech.com/WL>
 - Consultez votre téléphone iPhone/Android et acceptez les clauses de non-responsabilité et les demandes d'autorisation pour utiliser WebLink™ sur votre téléphone iPhone/Android.
- Déconnectez votre iPhone/téléphone Android du port USB et reconnectez-le.
- Redémarrez votre téléphone iPhone/Android.
- Il se peut qu'WebLink™ soit indisponible dans votre pays ou région.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Absence de son. / Le son est faible.

- Votre iPhone/téléphone Android n'est pas connecté à l'appareil via BLUETOOTH.
 - Établissez une connexion BLUETOOTH.
- Le niveau de volume de [Bluetooth] est faible.
 - Réglez le niveau de volume de [Bluetooth].

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Général

Lecture impossible de ce contenu.

- Le contenu actuellement sélectionné est impossible à lire ou passe au suivant.
 - Le format de fichier du contenu n'est pas pris en charge. Vérifiez les formats de fichier pris en charge.

Pas de réponse de l'app.

- L'appareil ne reconnaît pas le périphérique USB connecté.
 - Reconnectez le périphérique USB.
 - Vérifiez si le périphérique USB est pris en charge par l'appareil.

Aucune donnée de lecture

- Le périphérique USB ne contient pas de données de lecture.
 - Chargez des fichiers/données de musique sur le périphérique USB.

Danger de surintensité entrée USB

- Le périphérique USB est surchargé.
 - Déconnectez le périphérique USB.
 - Indique que le périphérique USB est hors d'usage ou que le périphérique connecté n'est pas pris en charge.

Le périphérique USB n'est pas supporté

- Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez le site d'assistance.

Concentrateur USB non pris en charge

- Cet appareil ne prend pas en charge les concentrateurs USB.

Rubrique associée

- [Formats pris en charge pour la lecture USB](#)
- [Sites Web d'assistance client](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

BLUETOOTH

Périphérique Bluetooth introuvable.

- L'appareil est incapable de détecter un périphérique BLUETOOTH connectable.
 - Vérifiez la configuration BLUETOOTH du périphérique à connecter.
- Aucun périphérique ne figure dans la liste des périphériques BLUETOOTH enregistrés.
 - Procédez au paireage avec un périphérique BLUETOOTH.

Appareil mains libres non disponible.

- Aucun téléphone mobile n'est connecté.
 - Connectez un téléphone mobile.

Rubrique associée

- [Paireage et connexion d'un périphérique BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH appairé](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Syntoniseur SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

Canal verrouillé Entrez le code de verrouillage

- Le canal que vous avez demandé est verrouillé par la fonction Contrôle parental de la radio. Reportez-vous à la section « [Configuration du contrôle parental](#) » pour plus d'informations concernant la fonction Contrôle parental et l'accès aux canaux verrouillés.

Canal indisponible

- Le canal que vous avez demandé n'est pas un canal SiriusXM valide ou le canal que vous écoutez n'est plus disponible.
- Il est possible que ce message s'affiche lorsque vous connectez un nouveau syntoniseur SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Visitez le site www.siriusxm.com aux États-Unis ou www.siriusxm.ca au Canada pour toute information concernant la programmation des canaux SiriusXM.

Canal non inscrit Appelez SiriusXM pour vous inscrire

- La canal que vous avez demandé n'est pas inclus dans votre forfait d'abonnement SiriusXM ou le canal que vous écoutez n'est plus inclus dans votre forfait d'abonnement SiriusXM.

Pour toute question concernant votre forfait d'abonnement ou si vous souhaitez vous abonner à ce canal, veuillez contacter SiriusXM.

Aux États-Unis, vous pouvez effectuer cette activation en ligne ou en appelant le service d'assistance aux auditeurs de SiriusXM.

- Consultez le site www.siriusxm.com/activatenow
- Appelez le service d'assistance aux auditeurs de SiriusXM au 1-866-635-2349

Pour un abonnement au Canada :

- Consultez le site www.siriusxm.ca/activate
- Appelez le service d'assistance aux clients de SiriusXM au 1-888-539-7474

Vérifiez l'antenne

- La radio a détecté une anomalie avec l'antenne SiriusXM.
- Le câble de l'antenne est peut-être déconnecté ou endommagé.
 - Vérifiez que le câble de l'antenne est connecté au syntoniseur SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 - Vérifiez que le câble de l'antenne n'est pas endommagé ou entortillé.
 - Remplacez l'antenne si le câble est endommagé. Les produits SiriusXM sont disponibles chez votre revendeur de systèmes audio automobiles ou en ligne sur <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

Vérifiez le tuner

- La radio a des difficultés à communiquer avec le syntoniseur SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- Le syntoniseur est peut-être déconnecté ou endommagé.
 - Vérifiez que le câble du syntoniseur SiriusXM Connect Vehicle Tuner est correctement raccordé à la radio.

Code secret saisi incorrect

- Échec de la saisie de la clé d'authentification.
 - Vérifiez que la clé d'authentification a été saisie correctement.
 - Si vous oubliez votre clé d'authentification, procédez à la réinitialisation via [Réinitialiser SXM] dans [Général]. Veuillez noter que la commande [Réinitialiser SXM] réinitialise tous les réglages SiriusXM ainsi que les contenus

mémorisés dans le syntoniseur SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

Aucun signal

- SiriusXM Connect Vehicle Tuner a des difficultés à recevoir le signal satellite SiriusXM.
 - Vérifiez que votre véhicule se trouve en extérieur avec une vue dégagée du ciel.
 - Vérifiez que l'antenne à fixation magnétique SiriusXM est fixée sur une surface métallique sur l'extérieur du véhicule.
 - Eloignez l'antenne SiriusXM de tout obstacle.
 - Vérifiez que le câble de l'antenne n'est pas endommagé ou entortillé.
 - Consultez le manuel d'installation du syntoniseur SiriusXM Connect Vehicle Tuner pour plus d'informations concernant l'installation de l'antenne.
 - Remplacez l'antenne si le câble est endommagé. Les produits SiriusXM sont disponibles chez votre revendeur de systèmes audio automobiles ou en ligne sur
<https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

Abonnement mis à jour. Appuyez sur Entrer pour continuer.

- La radio a détecté une modification dans le statut de votre abonnement SiriusXM.
 - Appuyez sur Enter pour effacer le message.
Pour toute question concernant votre abonnement, veuillez contacter SiriusXM.
Aux États-Unis, vous pouvez effectuer cette activation en ligne ou en appelant le service d'assistance aux auditeurs de SiriusXM :
Consultez le site www.siriusxm.com/activatenow
Appelez le service d'assistance aux auditeurs de SiriusXM au 1-866-635-2349
Pour un abonnement au Canada :
Consultez le site www.siriusxm.ca/activate
Appelez le service d'assistance aux clients de SiriusXM au 1-888-539-7474

Rubrique associée

- [Configuration du contrôle parental](#)
- [Réglages généraux \(Général\)](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

WebLink™

Veuillez installer et démarrer l'application WebLink Host sur votre téléphone. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.abaltatech.com/wl

- Visitez www.abaltatech.com/wl et vérifiez les détails.

Rubrique associée

- [WebLink™](#)

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Radio DAB (XAV-AX3250(EUR))

Pas de station

- Le signal DAB ne peut pas être reçu.
 - Procédez à une syntonisation automatique.
 - Vérifiez la connexion de l'antenne DAB (non fournie).
 - Vérifiez que [Puissance de l'antenne] est réglé sur [ACTIVÉ].

Réception en cours

- L'appareil attend la réception d'une station DAB.

Rubrique associée

- [Utilisation de la radio DAB/DAB+](#)
- [Utilisation des fonctions de DAB en option](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

Sites Web d'assistance client

Vous pouvez accéder aux sites Web d'assistance client suivants pour obtenir des informations concernant votre système.

Pour les clients aux États-Unis/au Canada/en Amérique latine :

<https://www.sony.com/am/support>

Pour les clients dans les pays européens :

<https://www.sony.eu/support>

Pour les clients dans les autres pays/régions :

<https://www.sony-asia.com/support>

POUR LES CLIENTS AUX ÉTATS-UNIS

Pour toute question/tout problème concernant ce produit, procédez comme suit :

1. Lisez la section Dépannage contenue dans ce Guide d'aide.

2. Veuillez contacter (pour les États-Unis uniquement)

le numéro suivant : 1-800-222-7669

Adresse URL <https://www.SONY.com>

Pour les clients dans les pays européens

Enregistrez votre produit en ligne dès maintenant à l'adresse suivante :

<https://www.sony.eu/mysony>

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-AX3200/XAV-AX3250

À propos de l'application « Support by Sony »

Lorsque vous installez l'application « Support by Sony » sur votre smartphone, vous pouvez aisément obtenir des informations concernant la mise à jour du logiciel.

Application « Support by Sony » - Trouver des informations et recevoir des notifications concernant votre produit :



- ✓ Infos et alertes
- ✓ Mises à jour du logiciel
- ✓ Tutoriels
- ✓ Trucs et astuces

<https://sony.net/SBS>

Consultez le site Web « Support by Sony » à l'adresse sony.net/SBS et ajoutez la page correspondant au nom du modèle de cet appareil, « XAV-AX3200 » ou « XAV-AX3250 », à vos favoris.

5-027-266-21(2) Copyright 2021 Sony Corporation